


آلات كهربائية

صافرة (4)

* مولدات التيار المستمر (DC generators)
 لم تستخدم للحصول على التيار المستمر القوية
 لم تستخدم في بداية ظهور الكهرباء إلا صاد ك
 لم تستخدم (أي DC) في محطات توليد الطاقة الكهربائية لتوزيعها
 لمولدات التيار المتردد
 لم حالياً يتم استخدام تيار AC في التوليد والنقل والتوزيع لأن مولدات
 DC لا زالت موجودة في بعض الصناعات

* نظرية عمل المولد الكهربائي وتكوينه
 في مولد DC يحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية
 في عند إدارة (تدوير) المولد بسرعة محددة بواسطة أي مادي حركة
 (prime mover) مثل محرك كهربائي، محرك ديزل، توربينة غازية
 أو بخارية أو مائية، في منطقة مجال مغناطيسي مضع صناعي
 هناك نسبة بين الموصل وخطوط الفيض المغناطيسي فتتولد قوة
 رافعة كهربائية (جهد كهربائي) ويتم ذلك عندما يكونا قطاعين
 أي أن الحركة الكهربية لربط هناك في الموصل هي المولدة عن توليد
 التيار

صالة توضيحية: نترض أن لدينا لفة من السلك (abcd) صوفتة بين
 قطبي مغناطيس دائم أفهم عمالي (N) والآخر صون (S) وكل طرف
 من نهايتي اللفة موصل مع حلقة انزلاق (commutator) وفينها
 فرش (brushes) أفهم موصل عليها لتيار أيضاً

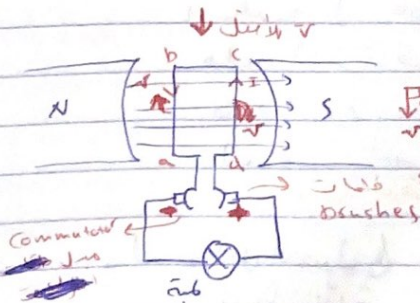

* عند إدارة اللفة حول محورها فإن جانبي اللفة
 يقطع خطوط المجال المغناطيسي وتتولد قوة رافعة
 كهربائية في كل من جانبي اللفة تسبب في
 توضع التيار وتعد التولد اللفة الكهربائية


$$E = B L v \sin \theta \quad (v)$$

الأدوية بين
 خطوط المجال
 والسرعة
 المدة للسرعة
 طول اللفة
 زاوية اللفة
 سرعة الحركة
 (m/s)


- قاعدة اليد اليمنى (تدريبات em.f)
- (1) الإبهام باتجاه الحركة
 - (2) راحة اليد عمودي عليها فخطوط المجال
 - (3) em.f في اتجاهها يشير له أطراف الأصابع
- أيضا em.f للوصل cd داخل اللفة
 = ab خارج اللفة
- (1)

- ① الحالة الأولى عندما الحثية أفقية (خط الجبال يقطع زاوية 90° مع الرقعة) emf لها قيمة عظمى عند الزاوية $\theta = 90^\circ$ (يتولد جهد كهربائي)
- ② الحالة الثانية عندما تصبح الحثية عمودية (خط الجبال يقطع زاوية 0° مع الرقعة) أصبحت اللثة موازية للخط ولا تقطعه $\text{emf} = 0$ لا يتولد جهد كهربائي
- ③ الحالة الثالثة عندما تكون اللثة كما كان 90° (مرة أخرى خط الجبال عمودي) اللثة يقطع زاوية 90° مع الرقعة \Rightarrow يتولد قوة دافعة ~~عكس~~ سابقة

لذا يلاحظ أنه القوة الدافعة الكهربائية المتولدة هي قوة دافعة ذات

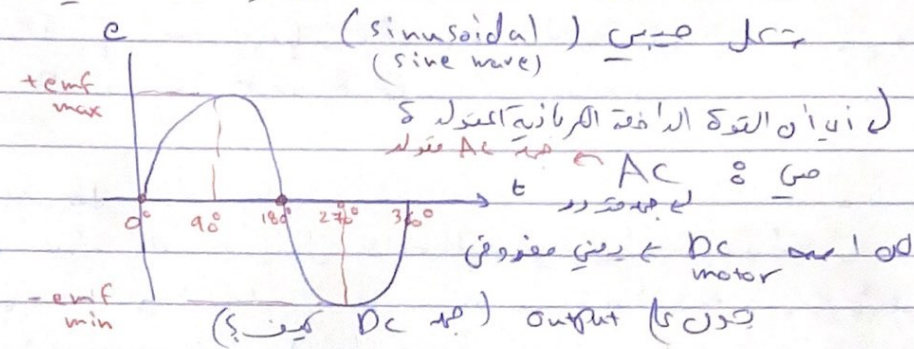


لذا كيف نحصل على AC من التيار المتردد AC الذي نحصلنا عليه سابقاً ؟

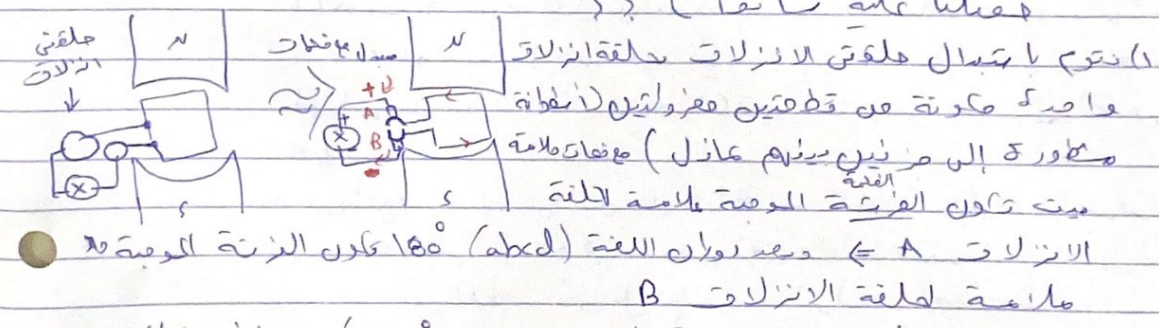

لذا فنلاحظ أن نصف الدورة الموجبة (180°) بينما نصف الدورة السالبة ($180^\circ \rightarrow 360^\circ$) قد انعكس فأصبح موجبة نتيجة وجود حلقة الانزلاق المشفرة والتي تعمل كعازل بين هذين قطعتين منفصلتين \Leftarrow وبهذه الطريقة نحصل على جهد طور الانزلاق (مستمرة) DC ولكن قيمته عند ثابتة (لأنه يقطع التيار ذاته فلا زال اللثة

لذا من أجل الحصول على جهد ثابت القيمة \Leftarrow يمكن اشتداد أم AC لفة بوزنها \Leftarrow محيط الآلة

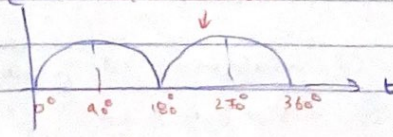

آلات كهربائية :- صاندة (5)

تتكون آلة التيار المستمر من جزئين رئيسيين
(1) العضو الثابت (Stator) و (Field)

له و هو المحول عن توليد المجال المغناطيسي

(2) العضو الدوار (Rotor) و (Armature) (المتحرك)

له و هو يتحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية و توليد القوة
الرافعة الكهربائية (e.m.f).

* يفصل بين العضو الدوار و العضو الثابت و تفرقة هوائية (air gap)

مكونات العضو الثابت (Stator) :-

(1) الإطار الخارجي (Yoke)

له و مصنوع من الحديد المطاوع أو صلب الزهر أو رقائذ من الصلب

له وظيفة و يعمل كحامل لامتثال الأثر المغناطيسي و يتم تثبيت
الأقطاب به

(2) الأقطاب الرئيسية (Main poles) :-

له و تصنع من رقائذ الصلب و يتم تثبيتها في الإطار الخارجي و يركب عليها

واجهة القطب تسمى هذا القطب (Pole face or shoe)

له و يعمل على توزيع و التنظيم خطوط الفيض في التفرقة الهوائية

له و يوجد حول الأقطاب الرئيسية ملفات المجال (Field coil)

و تنقسم لنوعين :-

(1) ملفات توازي (Shunt Field coil)

(2) ملفات تسلسلي (Series Field coil)

له و هي الملفات المتصلة عن تغذية المجال

له و تلف هذه الملفات حول القطب نفسه و يسمى حول

واجهة القطب (Pole face)

له و تصنع ملفات المجال إما من أسلاك نحاسية عسولة

أو من شرائح نحاسية

(3) أقطاب التوجيه (Commutating Poles)

له و شبه الأقطاب الرئيسية من صلبها أصغر (توجد في الآلات التي تعمل كمحرك)

توضع بين الأقطاب الرئيسية و تثبت بالإطار الخارجي ملفوف فولاد

ملفات تسمى (ملفات التوجيه) من أجل تقليل امتلاك التي تصاحب عملية التوجيه في
المتحرك

كومات العضو الدوار (Rotor) - ٥

(1) قلب المنتج (Armature core)

هو جزء أنضوامين مصنوع من صفائح الصلب مضغوطة مع بعضها معزولة كهربائياً بواسطة طبقة رقيقة من الورنيش لتقليل التيارات الدوامية

(eddy currents)

مصطلح التيارات الدوامية هي تيارات تدور في الوصلات قبل دوامات (ملاحظة خالية) معها ٥-1) مرارة موصل فلان محل مغناطيسي

(٢) تطفئ المجال المغناطيسي المحيط بوصول ثابت

لم يتربط لم هذه الآلة الفولاذية في أثناء الافتتاح مع الذات الموصلة في القطعة الدورية وكل ما زاد الاحتكاك والاهتزازات زادت درجة حرارة القطعة وبالتالي زيادة درجة حرارة الملف المغلف حول القطعة وعند زيادة حرارة القطعة في تدوير صانعة الملف للتيار صايرحل لم إضافة التيار الكهربائي في فندحتاج أن نبذل جهد كهربائي أكبر لدرجة التقليل المتأخرة التي زادت تيمتها للملف في وفنا يؤدي أفدياً إلى زيادة القدرة الكهربائية المستهلكة في الملف بمعنى تدوير losses (الناش)

الحل ٥ - تقسيمات القطعة الدورية إلى شرائح أو صفائح رقيقة (laminations)

من التبريد بينها طارئة مماثلة للدفع تكون التيارات الدوامية على حجم رقيقة وبالتالي التقليل من زيادة درجة الحرارة وتقليل القدرة الكهربائية المستهلكة

(٣) ملفات المنتج (Armature winding)

له يوجد على محيط المنتج طارئين يوضع بها ملفات المنتج (٤) له في عبارة عن مجموعات متصدة والملف الواحد عبارة عن مجموعة من الموصلات ويتم وضعها في طارئين المنتج وتثبت الملفات داخل الطارئين بواسطة عوازل للمساعدة في التوكدة الفاردة المركزية أثناء الدوران وهي لا تخرج عن الجاري

مصطلح له يتم توليد التوكدة الإضافية الكهربائية في هذه الملفات وهي التي تحمل تيار الحمل

(٣) الموصل (جهد التيار) (commutator) - ٥

والتيه له يعمل لم تدوير التيار المتردد (IAC) المتولد في ملفات المنتج إلى تيار موجه الاتجاه في الأداة النارية (تيار مستمر) (IPC)

له أنضوامين العمل مصنوع من قطع نحاسي صلب محبب معزولة عن بعضها البعض بواسطة مادة (اليعا)

له يتم تثبيت عمود التوصيل عمود الدوران للأداة وذلك لتصل مع بطنه العلوي
فمنه كهربونية (نقاط) ويتم توصيل صيغ أطراف ملفات المنتج
مع المحرك الكهربائي.

٤) حامل الفرش الكهربونية (Brushes holder) الفئات :-

له صفت في الإطارات الخارجية للأداة ويحمل الفرش الكهربونية التي
تلامس الرطب الخارجي للمحرك وتصل به تبليغ التيار الكهربائي وتوصيله
للأثره الخارجية (العمل)

له عبارة عدد الفئات (الفرش) = عدد الأقطاب الرئيسية وتوصيل
مع بعضها تكون مجموعة موجبة وأخرى سالبة

* طرق لف المنتج (Armature winding)

له توضع ملفات المنتج في محوري المنتج هذه الملفات توصل مع بعضها إما

١) توالي مع لزيادة الجهد الكهربائي

٢) توالي مع لزيادة التيار الخارج بها.

له تكون ملفات المنتج دائرة مغلقة متصلة مع الدائرة الخارجية بواسطة

الفرش الكهربونية فويتم لتمام أطراف الملفات مع أمراء المحرك

له الماطة بين حاشي الملف = صافة الخطوة القطبية = الماطة بين مركزه قطبه

له التوك الماطة الكهربائية المتولدة في حوصلين بينها صافة تساوي الخطوة القطبية

تكون مكملة في أرضها من الأخر.

له هي طريقة التوصيل المتبعة هناك نوعان من اللف تستخدم في لف المنتج :-

١) اللف الانطباتي (Lap winding)

يوصل طرفا من ملف إلى قطبين هوو متناوبين

٢) اللف التموجي (Wave winding)

تتمن أطراف الملفات إلى الخارج ويوصل طرفا الملفين


بقطبين من المحرك بينها و مصدر من القطع ويصلت

٣) هذا اللف يتم خطوة المحرك (commutator pitch)


بداية الملف ونهاية الملف ربط شئنا بشئين متجاورين
 في الميل له دائماً اتجاه اليمين (بالجواب)
 +2
 x1
 +3

* الف الانضمامي - 8

عدد الخاري = 12
 عدد الأقطاب = 2

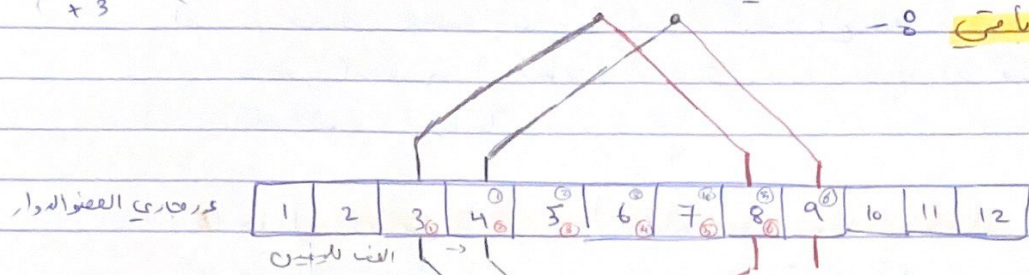

وتقبل الهدية إلى نهاية 7
 ثم نهاية 3
 الملف في اتجاه اليمين دائماً

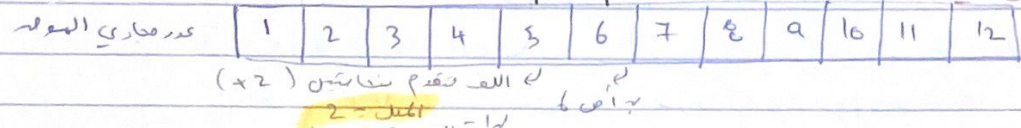


بداية الف في 3
 ونشبه في النهاية المحارة (6)

عدد الف = $\frac{12}{2} = 6$ = عدد الخاري = عدد الأقطاب

* الف ~~الاجتماعي~~ - 8

له الميل دائماً اتجاه اليمين دائماً (بالناقص) نهاية واحدة أو (2) أو (3)

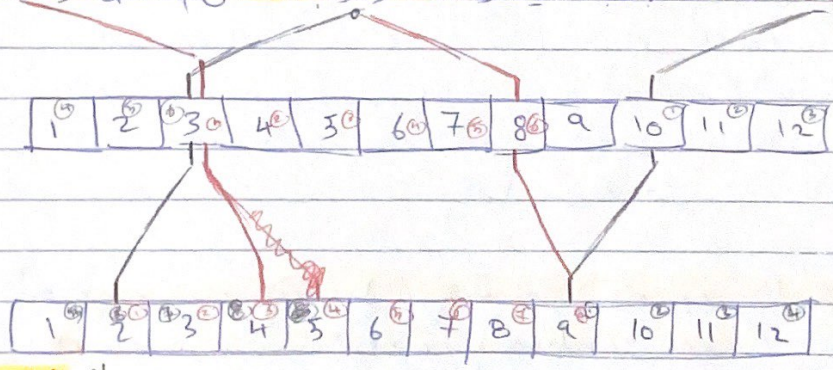

عدد الف = $(\text{الميل})^2 + \left(\frac{\text{عدد الخاري}}{\text{عدد الأقطاب}} \right) = 2^2 + \left(\frac{12}{2} \right) = 4 + 6 = 10$

$(1)^2 + \frac{12}{2} = 1 + 6 = 7$