

$$E_b = V_{in} - I_a R_a$$

$$= 240 - 30 * 0.05 = 238.5 \text{ volt}$$

$$T = E_b I_a / \omega$$

$$\omega = 2\pi n / 60 \text{ rad/sec}$$

$$T = 238.5 * 30 / (2 * \pi * 750 / 60) = 91.1 \text{ N.m}$$

$$T = \frac{E_b I_a}{2\pi n / 60}$$

$$T = \frac{P}{\omega}$$

٢٨

٧٢٨

P

مثال ٣- ٢ محرك توازي ذو أربعة أقطاب يعمل على منبع جهد ٥٠٠ فولت، عدد موصلات المنتج ٩٦٠ وملفوف لف تموجي. يسحب المحرك تيار قدره ٥٢ أمبير وكان الفيض المغناطيسي لكل قطب ٣ ميغاخط. فإذا كانت مقاومة ملفات المنتج والمجال هي ٠.٠٤ أوم و ٢٠٠ أوم على الترتيب. احسب سرعة المحرك وكذلك العزم.

الحل  $R_a = 0.04 \Omega$   $\Phi = 3 \text{ megalines}$   $I_{in} = 52 \text{ A}$   $Z_a = 960$   $V_{in} = 500 \text{ V}$   $p = 4$

$$R_{sh} = 200 \Omega$$

$$200 = 2 \text{ K}$$

$$I_{sh} = V_{in} / R_{sh} = 500 / 200 = 2.5 \text{ A}$$

$$I_a = I_{in} - I_{sh} = 52 - 2.5 = 49.5 \text{ A}$$

$$E_b = V_{in} - I_a R_a$$

$$= 500 - 49.5 * 0.04 = 498.02 \text{ V}$$

$$E_b = \frac{2P}{2a} \phi Z_a \frac{n}{60}$$

$$n = \frac{E_b 60}{2P \phi Z_a} * 2a$$

$$498.02 = \frac{4}{2} * (3 * 10^6 * 10^{-8}) * 960 * \frac{n}{60}$$

$$n = 512.77 \text{ rpm}$$

$$\omega = 2\pi n / 60 \quad \omega = 2\pi * 512.77 / 60 = 54.33 \text{ rad/sec}$$

$$T = E_b I_a / \omega$$

$$T = 498.02 * 49.5 / 54.33 = 453.75 \text{ N.m}$$

$$E_b = V_{in} - I_a R_a$$

$$I_m = I_a + I_{sh}$$

### ٣- ٤- ٢ محرك التوالي DC series motor

يوضح شكل ٣- ٨ طريقة توصيل محرك التوالي، حيث توصل ملفات المجال بالتوالي مع المنتج كما في حالة المولد، وتكتب معادلات الجهد والتيار كالتالي:

$$E_b = V_{in} - I_a(R_a + R_{se})$$

٣ □ ٢٣

$$I_a = I_{in} = I_{se}$$

٣ □ ٢٤

في هذه الحالة نجد أن الفيض المغناطيسي  $\Phi$  يتناسب مع تيار المجال  $I_{se}$  ، أي مع تيار المنتج  $I_a$  :

$$\Phi = C I_{se} = C I_a$$

تناسب طردي كلما زاد تيار المجال او تيار المنتج وهو نفسه تيار المصدر يزداد الفيض المغناطيسي

٣ □ ٢٥

بالتعويض في المعادلة ٢- ١٥ عن قيمة الفيض نحصل على معادلة العزم لمحرك التوالي:

$$T = K' I_a^2$$

$$T = K \Phi I_a$$

٣ □ ٢٦

أي أن العزم يتناسب مع مربع تيار المنتج، أيضا يمكن حساب سرعة المحرك كدالة في تيار المنتج.

$$E_b = K_b n \Phi = K'_b n I_a$$

$$T \propto I_a^2$$

٣, ٢٧


بالتعويض من المعادلة ٢- ٢٦ في المعادلة ٣- ٢٣ يمكن كتابة السرعة كالآتي:

$$n = \frac{E_b}{K'_b I_a} = \frac{V_{in} - I_a(R_a + R_{se})}{K'_b I_a}$$

العلاقة بين تيار المنتج والسرعة علاقة عكسية كل ما زاد تيار المنتج تقل السرعة لمحرك التوالي

٣ □ ٢٨

$$K'_b = K_b = CK$$

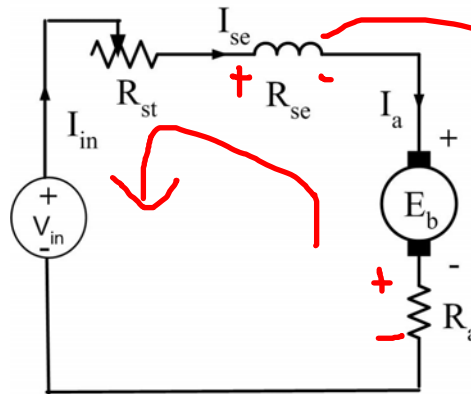

شكل ٣- ٨ محرك التوالي

### • منحنيات الخواص

تبين المعادلة ٢- ٢٦ أن العزم يتناسب طرديا مع مربع تيار المنتج، لذلك نجد أن منحني خواص العزم

مع التيار عبارة عن منحني قطع ناقص (parabola) كما هو موضح في شكل ٣- ٩. أيضا المعادلة

٢٨- ٣ توضح العلاقة بين السرعة وتيار المنتج لمحرك التوالي وهي علاقة عكسية، أي مع زيادة تيار

المنتج (الحمل) تقل السرعة وهي أقرب ما يكون إلى قطع زائد (hyperabola) كما يوضح منحني

خواص السرعة مع تيار المنتج في شكل ٣- ٩.



(٦)

بالتعويض عن قيمة تيار المنتج من المعادلة ٢٦- ٣ في المعادلة ٢٨- ٣ نحصل على علاقة تغير السرعة مع

$$k_p \cdot k = \alpha$$

$$n = \frac{V_m}{\alpha I_a} - T \frac{R_a + R_{se}}{\alpha^2 I_a^2}$$

$$n = \frac{E_b}{K' I_a} = \frac{V_m - I_a (R_a + R_{se})}{K' I_a}$$

$$T = K' I_a^2$$

$$I_a = \frac{T}{K' I_a} \quad 3 \square 29$$

ثم بالتعويض من المعادلة ٢٦- ٣ في المعادلة ٢٩- ٣ نحصل على علاقة السرعة مع العزم:

$$n = \frac{V_m}{\sqrt{\alpha T}} - \frac{R_a + R_{se}}{\alpha}$$

3 □ 30


المعادلة ٣- ٣٠ تمثل منحنى خواص السرعة مع العزم لمحرك التوالي كما هو موضح في شكل ٣- ١٠.

يلاحظ من منحنى الخواص أن السرعة تزداد بمقدار كبير جدا عند اللاحمل ( $T=0$ ) لذلك لا يفضل

استخدام محرك التوالي في عدم وجود حمل حتى لا يتسبب في وجود مشاكل ميكانيكية متعلقة بزيادة

السرعة.

محرك التوالي لا يجوز تشغيله بدون حمل نهائياً لأن المحرك سوف تزداد سرعته بشكل متسارع جداً حتى يصل الى مرحلة ال runaway

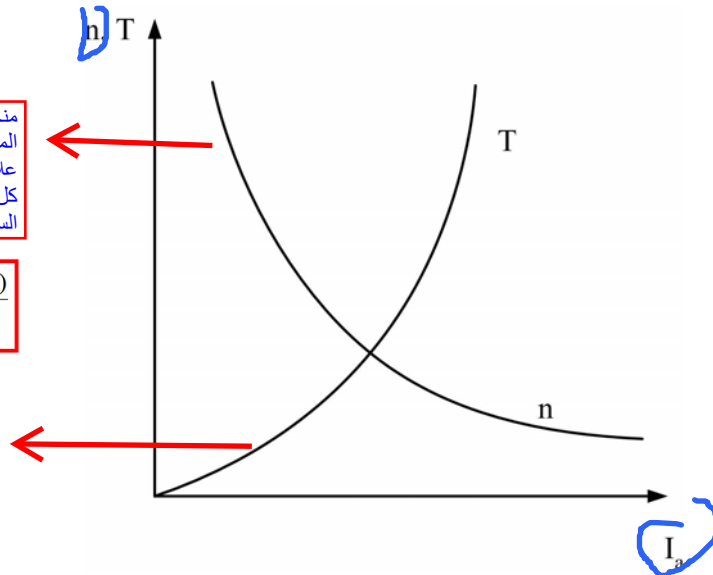

منحنى يمثل العلاقة بين تيار المنتج والسرعة علاقة عكسية كل ما زاد تيار المنتج قلت السرعة

$$n = \frac{E_b}{K' I_a} = \frac{V_m - I_a (R_a + R_{se})}{K' I_a}$$

منحنى يمثل العلاقة بين تيار المنتج والعزم علاقة طردية كل ما زاد تيار المنتج زاد العزم

$$T = K' I_a^2$$


شكل ٣- ٩ منحنى خواص العزم والسرعة مع تيار المنتج لمحرك التوالي

$T=0$  و  $n \uparrow$  و  $EMF \uparrow$   
 $I_a \downarrow$  و  $I_f \downarrow$

منحنى يمثل العلاقة بين العزم والسرعة  
نلاحظ عندما يكون العزم = صفر  
السرعة تكون كبيرة جدا  
أي في حالة عدم وجود حمل العزم = 0  
السرعة تزداد بشكل كبير جدا تتلف  
الموتور  
وتتخفض سرعة محرك التوالي مع  
زيادة الحمل او العزم (علاقة عكسية بين  
السرعة والعزم)

$$n = \frac{V_m - I_a R_a + R_{se}}{\alpha I_a^2}$$

تحدث حالة  
Runaway  
عند عدم وجود حمل , بسبب ان  
EMF  
تكون غير قادرة على تقليل تيار المنتج بشكل سريع بما  
يكفي حتى يجاري التغير السريع في السرعة

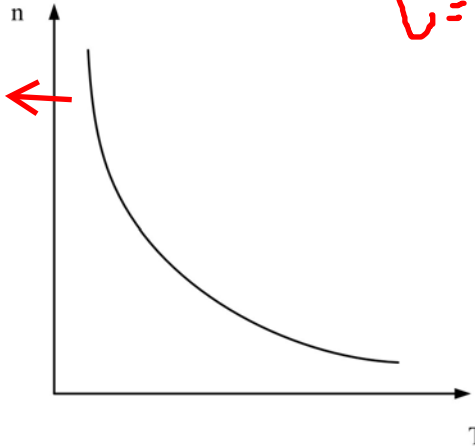

شكل ٣-١٠ منحنى خواص السرعة مع العزم لمحرك التوالي

### • استخدامات محرك التوالي

في حالة محرك التوالي نجد أن عزم الدوران يتناسب طرديا مع مربع تيار المنبع (وهو تيار المنتج) بينما تتناسب السرعة عكسيا مع تيار المنتج (الحمل) بحيث تظل القدرة متناسبة مع تيار المنبع باعتبار جهد المنبع ثابت. معنى ذلك أن هذا النوع من المحركات قادر على مواجهة أحمال كبيرة دون الحاجة إلى تعدي الحدود المقبولة في أخذ القدرة من المنبع، نظرا لأن هبوط سرعة الدوران مع الأحمال الثقيلة يعمل على الحد من القدرة المأخوذة من المنبع. وهذا يجعل محرك التوالي أكثر ملائمة في حالات الجر الكهربائي، وعلاوة على ذلك فإن استخدام محرك التوالي في أغراض الجر الكهربائي ينفي احتمال الزيادة الكبيرة في السرعة نظرا لوجود حمل دائم على المحرك يتمثل في وزن القاطرة والعربات التي تجرها عندما تكون خالية. أيضا يستخدم محرك التوالي مع الأوناش والرافعات والمصاعد الكهربائية.

مثال ٣-٣ محرك تيار مستمر من نوع التوالي موصل على منبع جهده ٢٢٠ فولت يسحب تيار مقداره ٥٠ أمبير عند سرعة دوران ١٠٠٠ لفة/دقيقه، مقاومة ملفات المنتج ١,٥ أوم ومقاومة ملفات المجال ١, أوم. فإذا انخفضت سرعة المحرك إلى ٨٠٪ من السرعة المقننة وأصبح تيار المنتج ٦٠ أمبير احسب العزم في الحالتين والقوة الدافعة العكسية في الحالة الثانية

سرعة مقننة

الحل  $V_{in} = 220 \text{ V}$   $I_{a1} = 50 \text{ A}$   $n_1 = 1000 \text{ rpm}$   $R_a = 1.5 \Omega$   $R_{se} = 1 \Omega$   $n_2 = 0.8 n_1$

$$I_{a2} = 60 \text{ A}$$

$$E_{b1} = V_{in} - I_{a1} (R_a + R_{se})$$

$$= 220 - 50(1.5 + 1) = 207.5 \text{ V}$$

$$E_{b2} = V_{in} - I_{a2} (R_a + R_{se})$$

$$= 220 - 60(1.5 + 1) = 205 \text{ V}$$

$$T_1 = E_{b1} I_{a1} / \omega_1$$

$$= 207,050 / (2\pi * 1000 / 60) = 99,07 \text{ N.m}$$

$$T_2 = E_{b2} I_{a2} / \omega_2$$

$$= 200 * 60 / (2\pi * \underline{0,8} * 1000 / 60) = \underline{146,82} \text{ N.m}$$

٧٢٨

٢ p = 4

مثال ٣ - ٤- محرك تيار مستمر من نوع التوالي ذي أربعة أقطاب موصل على منبع جهده ٢٢٠ فولت ويسحب تيار مقداره ٥٢ أمبير عند الحمل الكامل. ملفوف لفا تموجيا وعدد موصلاته الكلية ٦٣٠ والفيض المغناطيسي لكل قطب ٠,٠١٨ ويبر، ومقاومة ملفات المنتج والمجال على الترتيب هي ٢ أوم و١,٥ أوم. احسب سرعة دوران المحرك وكذلك عزم الدوران. وإذا انخفض عزم الدوران المطلوب إلى ٦٠٪ من قيمته عند الحمل الكامل، أوجد سرعة الدوران الجديدة.

الحل  $p=4$   $V_{in}=220V$   $I_a=52A$   $Z_a=630$   $\Phi=0,018\text{ wb}$   $R_a=0,2\Omega$   $R_{sc}=0,1\Omega$   $T_1=0,6T_2$

$$E_{b1} = V_{in} - I_{a1}(R_a + R_{sc})$$

$$= 220 - 52(0,2 + 0,1) = 204,4\text{ V}$$

$$E_{b1} = \frac{2p}{2a} \phi Z_a \frac{n_1}{60}$$

$$204,4 = \frac{4}{2} * 0,018 * 630 * \frac{n_1}{60}$$

$$n_1 = 541\text{ rpm}$$

$$T_1 = E_{b1} I_{a1} / \omega_1 = 204,4 * 52 / (\pi * 541 / 30) = 187,61\text{ N.m}$$

$$T \propto I_a^2$$

$$\frac{T_2}{T_1} = 0,6 = \frac{I_{a2}^2}{I_{a1}^2} = \frac{I_{a2}^2}{(52)^2}$$

$$I_{a2} = \sqrt{0,6 * (52)^2} = 40,3\text{ A}$$

$$E_{b2} = V_{in} - I_{a2}(R_a + R_{sc})$$

$$= 220 - 40,3(0,2 + 0,1) = 208\text{ V}$$

$$\frac{E_{b2}}{E_{b1}} = \frac{n_2 \Phi_2}{n_1 \Phi_1} = \frac{n_2 I_{a2}}{n_1 I_{a1}}$$

$$\frac{208}{204,4} = \frac{n_2 * 40,3}{541 * 52}$$

$$n_2 = \frac{208 * 541 * 52}{204,4 * 40,3}$$

$$n_2 = 710\text{ rpm}$$