

فولتميتر التيار المتردد AC Voltmeter

كما ذكرنا سابقاً ان اكثر الاجهزه شيوعاً هو جهاز القياس ذو الملف المتحرك ، ونظراً لأهمية هذا الجهاز وشيوع استعماله سوف نشرح بيايجاز كيفية استخدامه كفولتميتر تيار متردد.

من اجل استخدام جهاز القياس ذو الملف المتحرك لقياس فرق الجهد المتردد (AC) ، يجب ان تقوم بتفعيل (rectify) التيار المتردد باستخدام مقوم ديدون (diode rectifier) لإنتاج تيار غير متتجه (unidirectional current)

يوجد هناك انواع كثيرة من المقومات يمكن استخدامها لتفعيل التيار منها :

.1 Copper oxide rectifier .

.2 Vacuum diode.

.3 Semiconductor or crystal diode.


كما نرى في الشكل رقم " 1 " اضيف لدائرة فولتميتر الملف المتحرك مقوم ديدون لقياس فرق الجهد المتردد AC.

وكما نعلم من الوحدة الثالثة ان حساسية الجهاز عند استخدامه كفولتميتر تيار مستمر هي

$$\text{Sensitivity} = S = \frac{1}{I_{fs}}$$

$$R_s = 10k\Omega$$

$$= \frac{1}{1\text{mA}} = 1k\Omega / \text{V}$$

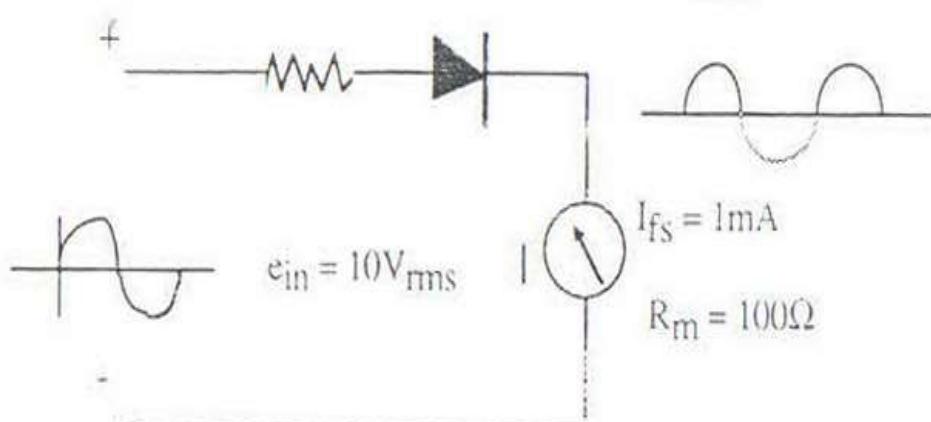

" شكل رقم " 1 "

$$= \frac{1}{ImA} = 1k\Omega /V$$

افرض ان مدى القياس هو (10v dc) لجهاز الفولتميتر.
واننا غيرنا مصدر التغذية من 10 Vrms dc الى 10 Vrms
(rms تعني القيمة الفعالة للجهد ، حيث ان $V_p = \sqrt{2} V_{rms}$ ، وتعني V_p قيمة الجهد من القمة الى الصفر)

$$\begin{aligned} V_p &= 10 V_{rms} \times \sqrt{2} \\ &= 14 \cdot 14 -V_{peak} \end{aligned}$$

ان فولتميتر التيار المستمر يعمل (respond) عند القيمة المتوسطة (average value) للموجة الجيبية المترددة

حيث ان القيمة المتوسطة تساوي 0.636 من قيمة القمة (0.636 V_p) للموجة الكاملة

$$\begin{aligned} V_{ave} &= 0.636V_p \\ &= 0.636 \times 14.14 \\ &= 8.99V \approx 9V \end{aligned}$$

وكلما نعلم ان الديود لا يسمح بمرور التيار الا في اتجاه واحد ، اذاً فإن الموجة الجيبية (Sine wave) التي تمر من الديود تظهر على المخرج كنصف موجة جيبية كما في الشكل رقم (1) حيث يختفي الجزء السالب من الاشارة . اذاً تكون القيمة المتوسطة لإشارة المخرج نصف القيمة المتوسطة على المدخل اي 4.5V مما تقدم تستطيع القول ان مؤشر الجهاز ينحرف انحراف كامل عند ادخال اشارة جهدها 10V dc بينما ينحرف بمقدار 4.5V عند ادخال اشارة جهدها 10Vrms اي بمقدار 45% من الانحراف الكلي .
ونستطيع حساب قيمة المقاومة الضاربة (Multiplier resister)

$$R_s = \frac{V_{ac}}{I_{dc}} - R_m$$

$$= \frac{0.45 V_{rms}}{I_{dc}} - R_m =$$


ومن المعادلة اعلاه نجد ان

$$S_{en_{ac}} = 0.45 S_{en_{dc}}$$

مثال

أوجد قيمة المقاومة الضاربة (Multiplier resistor)

لدى 10Vrms للفولتميتر الموضح بالشكل

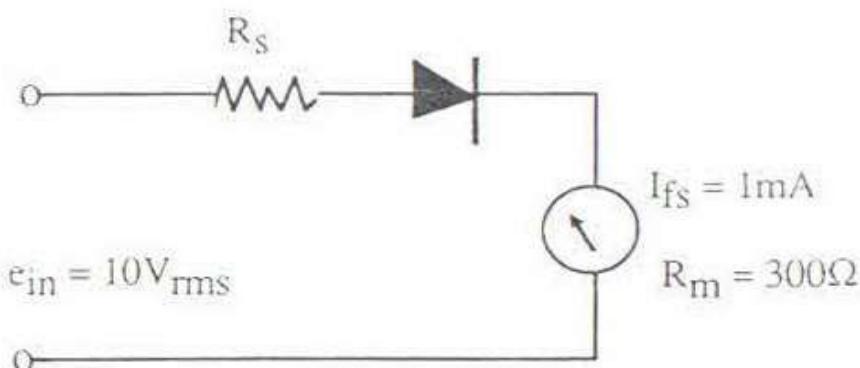

$$S_{dc} = \frac{1}{I_{fs}} = \frac{1}{1mA} = \frac{1k\Omega}{V} \quad (1)$$

$$R_s = S_{dc} \times Range_{dc} - R_m$$

$$= \frac{1k\Omega}{V} \times \frac{0.45 V_{rms}}{1} - R_m$$

$$= \frac{1k\Omega}{V} \times \frac{4.5V}{1} - 300 = 4.2k\Omega .$$

(2) الطريقة الثانية

$$S_c = 0.45 S_{dc}$$

$$= 0.45 \frac{1}{I_{fs}}$$

$$= \frac{450\Omega}{v}$$

$$R_s = S_{ac} \times Range_{ac} - R_m$$

$$= \frac{450\Omega}{v} \times \frac{10v}{1} - 300\Omega \\ = 4.2 \text{ k } \Omega$$


(الطريقة الثالثة)

$$R_s = \frac{0.45 \text{ Vrms}}{I_{fs}} - R_m \\ = \frac{0.45 \times 10 \text{ Vrms}}{1 \text{ mA}} - 300 \Omega \\ = \frac{4.5 \text{ V}}{1 \text{ mA}} - 300 \Omega \\ = 4.2 \text{ k } \Omega .$$

استخدام مقوم الموجة الكامله لفولتميتر الملف المتحرك

Darsonval Meter Movement used with Full Wave Rectification.

يبين الشكل رقم 2 الدائرة الكهربائية لفولتميتر الملف المتحرك باستخدام مقوم الموجة الكامله.

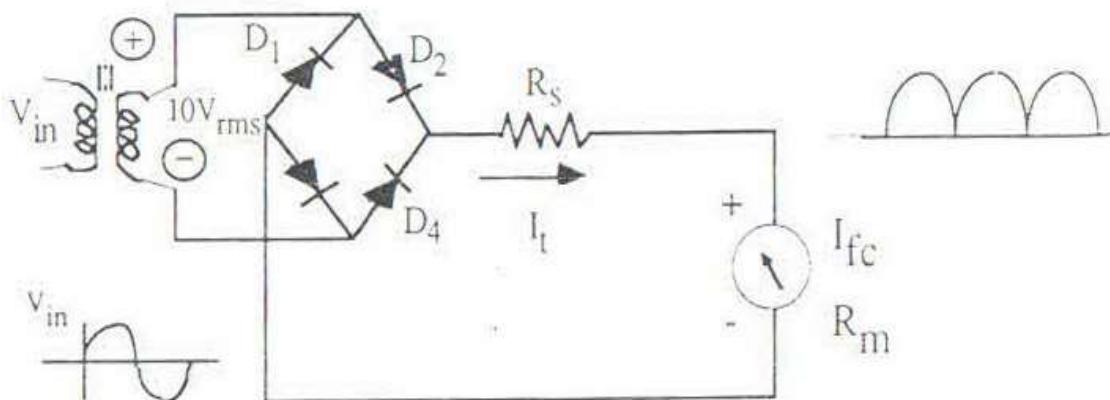

شكل رقم "2"

بالرجوع الى الشكل رقم "2"

$$V_p = \sqrt{2} \text{ V rms} \\ = \sqrt{2} \times 10 = 14.14 - V_{peak}$$

وكلما نعلم ان المركبة المستمرة او القيمة المتوسطة

$$V_{ave} = 0.636V_p = 9V.$$

ومن المعادلة اعلاه نلاحظ ان

$$S_{ac} = 0.9 S_{dc}$$

مثال

بالرجوع الى الشكل رقم "2" اذا علمنا انه $I_{fs} = 1\text{mA}$ وأن $R_m = 500\Omega$ اوجد قيمة المقاومة الضاربة (Multiplier Res.)

اذا استخدمنا الجهاز على مدى 10VRms كفولتميتر

الحل

$$S_{dc} = \frac{1}{I_{fs}} = \frac{1}{1\text{mA}} = \frac{1\text{k}\Omega}{V}$$

$$S_{ac} = 0.9 S_{dc}$$

$$= 0.9 \times \frac{1\text{k}\Omega}{V} = \frac{900\Omega}{V}$$

$$R_s = S_{ac} \times \text{Range} - R_m$$

$$R_s = \frac{900\Omega}{V} \times 10 \text{ VRms} - 500 \Omega$$

$$= 8.5 \text{ k}\Omega$$


أثر التحميل لفولتميتر التيار المتردد

Loading Effects of Ac Voltmeters

كما بينا فيما سبق ان حساسيه جهاز الفولتميتر تقل عند استخدام مقوم نصف موجة او مقوم الموجة الكامة في حالة استخدامه كفولتميتر تيار متردد . وتبعداً لذلك فان اثر التحميل (Loading effect) يزداد عنه في حالة dc فولتميتر .

مثال

احسب قراءة الفولتميتر المبين بالشكل ادناه اذا اغلق المفتاح على النقطة A ثم اذا اغلق المفتاح على النقطة B واذا علمنا ان المقوم المستخدم مقوم نصف موجة ثم مقوم الموجة الكامة وكان المدى هو rms , dc 10V

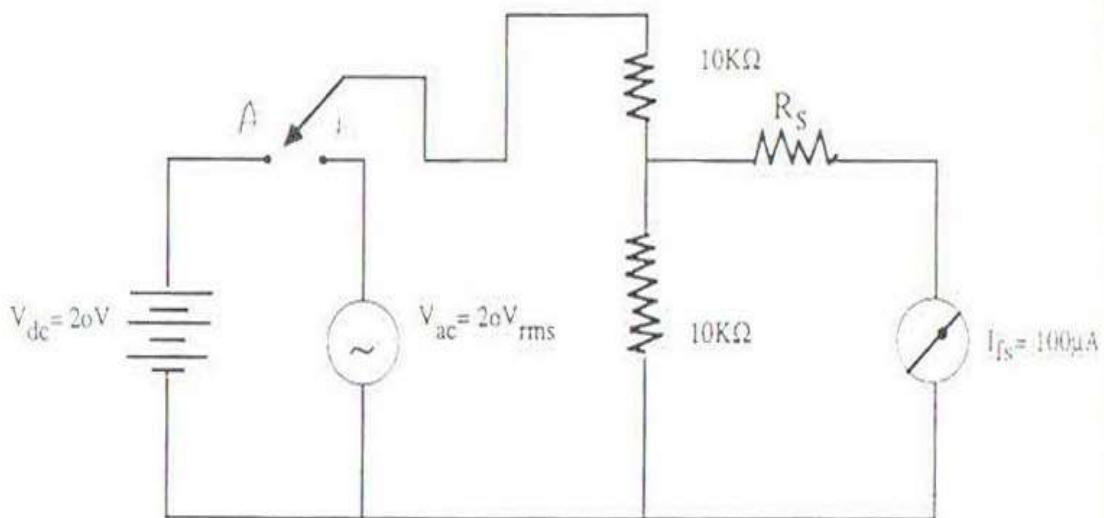

ان قراءة الجهاز عند استخدام dc فولتميتر

$$S_{dc} = \frac{1}{I_{fs}} = \frac{1}{100MA} = \frac{10k\Omega}{V}$$

$$R_s = S_{dc} \times \text{Range}$$

$$= \frac{10k\Omega}{V} \times 10 V = 100 k\Omega$$

$$V = 20V \frac{100k\Omega / 10 k\Omega}{100k\Omega // 10 k\Omega} + 10 k\Omega$$

$$= 20V \times \frac{9.09 k\Omega}{9.09 k\Omega + 10 k\Omega} = 9.52 V$$

ان قراءة الجهاز عند استخدامه كفولتميتر مع موحد نصف موجة كما يلي

$$S_{hw} = 0.45 S_{dc} = \frac{4.5k\Omega}{V}$$

$$R_s = S_{hw} \times \text{Range} = 4.5 \times 10 = 45 k\Omega$$

$$V = 20V \times \frac{45k\Omega // 10k\Omega}{45k\Omega // 10k\Omega + 10k\Omega}$$

$$= 20V \times \frac{8.18 k\Omega}{8.18 k\Omega + 10 k\Omega} = 9V$$

وعند استخدام موحد موجة كاملة

$$S_{fw} = 0.95 S_{dc} = 9k\Omega$$

$$R_s = S_{fw} \times \text{Range} = 90 k\Omega$$


$$V = 20V \times \frac{90k\Omega // 10k\Omega}{90k\Omega // 10k\Omega + 10k\Omega}$$

$$= 20V \times \frac{9k\Omega}{9k\Omega + 10k\Omega} = 9.47.$$

أميتر التيار المتردد Alternating Current Ammeter

يستخدم جهاز القياس الكهروديناميكي (Electrodynamometer) وحده دون اي تعديلات او ملحقات عليه كأميتر لقياس التيار المتردد والماشـر على السـواء ، حيث يوصل هذا الجهاز مع الدائرة المراد قياس شدة التيار المار بها على التوالـي ويعتـبر هذا النوع من الاجـهزـة الشـائـعة الاستـخدـام . ويبـين الشـكـلـ رقم (1) الدـائـرةـ العـمـلـيـهـ لأـميـترـ التـيـارـ المـتـرـدـدـ منـ نوعـ

كهروـدينـاميـكيـ.

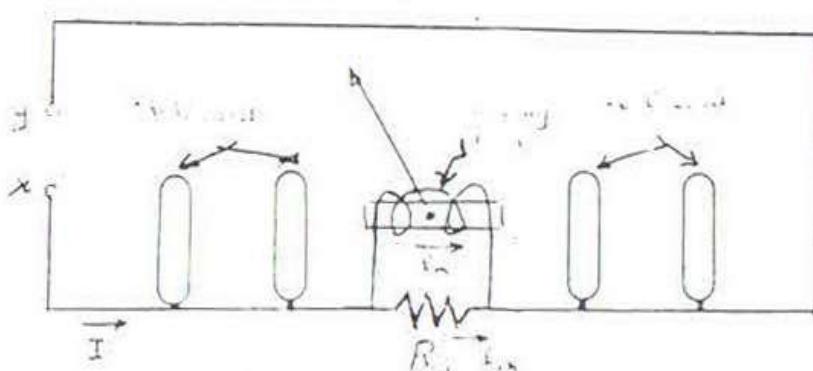

شكل (1) : أـميـترـ منـ نوعـ كـهـرـوـدـيـنـامـيـكيـ

وكمانى بالشكل ان المقاومة R_{sh} (shunt resistor) توصل مع الملف الثابت على التوازي .

مثال : اذا علمنا ان جهاز قياس من نوع كهربويناميكي استخدم كجهاز قياس التيار وكان

تيار كل المدى لهذا الجهاز هو $I_s = 10mA$ ، واردنا قياس تيار قدره

$\cdot R_n = 40\Omega$ ، أوجد قيمة المقاومة R اذا علمنا ان مقاومه الجهاز الداخليه Ω

الحل :

بالرجوع الى الشكل (1) نلاحظ ما يلى :

$$I = n I_m'$$

$$R_{sh} = \frac{R_n I_m}{n I_m' - I_m}$$

$$R_{sh} = \frac{R_m}{n-1} = \frac{40}{100-1} = \frac{40\Omega}{99}$$

$$= 0.404 \Omega$$